

Feldabhilfe: 2049

Problem: **Motor Z19DT/H - Ruckelt, manchmal wird Fehlercode P0201-P0204 gesetzt**

Modelle:

Vectra-C 2004...2006, Signum
2004...2006, Astra-H
2004...2006, Zafira-B 2005...2006

Motoren:

Z19DT| Z19DTH| Z19DTL, Z19DT|
Z19DTH| Z19DTL, Z19DT| Z19DTH|
Z19DTL| Z19DTJ, Z19DT| Z19DTH|
Z19DTL

Optionen:

Beanstandung:

Kunde beanstandet, dass der Motor ruckelt. In einzelnen Fällen kann dabei die SVS-Lampe angehen und der Fehlercode P0201-P0204 wird gesetzt.

Ursache:

Software und/oder Kontaktprobleme am Injektorstecker.

Produktion:

Ein modifizierter Kabelsatz hat mit Motornummer: Z19DTH17000444 in der Produktion eingesetzt.

Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung ist zuerst das Motorsteuergerät entsprechend der TSB 1849 zu programmieren, bevor Teile getauscht werden. Falls die TSB 1849 das Problem nicht löst, sind die Feldabhilfe-Injektorstecker (Teilenummer: 93189918 / Katalognummer: 62 86 769) zu verbauen.

Das genannte Reparaturkit enthält nicht den im TIS 2000 Stromlaufplan vorgesehenen Querschnitt von 1,5 mm². In diesem Fall ist der Feldabhilfestecker mit dem Querschnitt 2,5 mm² zu verbauen.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 06 - Fehlercode durch Steuergerät gesetzt

Fehlercode: P0201, P0202, P203, P204