



Der LCI Halogenscheinwerfer hat nun nur noch eine Standlichtlampe für die Ringe, welche aber nun 10 Watt hat anstatt 2 x 5 Watt.

Hier führen wir die zwei Kabel zusammen auf den neuen Pin, eine Fehlermeldung vom Computer erhalten wir nicht, da die 10 Watt genau soviel Strom braucht wie die 2 x 5 Watt

Ich habe mir für den Fall der Fälle noch die neuen Standlichter aufgebohrt, weil man sonst immer die komplette Lampe bei einem Ausfall kaufen muss.



Diese beiden Punkte abfeilen und nach hinten rausziehen.

Wer will bohrt das Gehäuse auf, ist aus Alu, dann kann man die Birne in Zukunft von vorne wechseln.



Wer noch keine LCI Halogenscheinwerfer hat kann in der Bucht schauen oder bei www.ersatzteile-info.de die Nummer **1EL 009 449-011** und **1EL 009 449-021** es sind Original Hella und kosten 285 Euro je Stück, also ein bisschen günstiger als beim Freundlichen.

Wer noch einen Stecker für den alten Anschluss findet darf es hier gerne erweitern den diesen musste ich mir selber bauen.

Ich hoffe ich konnte euch ein wenig helfen

MarcMalz