

Audi A4 (B8/8K),

Stellelement der Tankklappe

1. Fehlerspeicher

Der Ausfall des Stellelementes bahnt sich durch Einträge im Fehlerspeicher „02616“ an.



2. Das Stellelement



3. Teilenummern

Neben dem Stellelement selber ist nach Vorgabe von Audi der Tankklappeneinsatz zu erneuern, da der alte nicht ohne Beschädigung entfernt werden kann.

Seit dem 3. Mai 2010 kommt die mittlerweile 5. Version mit Index „E“ zum Einsatz.

8K0 862 153 E,	Stellelement	11,85 €	+ MWSt
8K0 809 999 A	Tankklappeneinsatz	10,70 €	+ MWSt

Preisstand Juli 2010.

4. Ausbau des Stellelementes

Tankklappe öffnen



Schraube entfernen (Torx 20)



-4- Vertiefungen mit einem Schraubenzieher vorsichtig durchstoßen



Vertiefung, nachdem sie durchstoßen wurde



-4- Verriegelungen mit einem kleinen Flachsraubenzieher lösen



Die Position der Halteklammern ist im ausgebauten Zustand erkennbar



Gelösten Einsatz am hinteren Ende nach außen schwenken



Einsatz nach hinten abziehen



Stellelement nach vorne schieben



Stellelement zum Einfüllstutzen hin abziehen



Am Komfortsteuergerät (Kofferraum hinter der rechten Seitenklappe) aufgesteckten Griff der Notentriegelung abziehen



Elektrische Steckverbindung trennen und Stellelement inkl. Zug der Notfallentriegelung entfernen



5. Einbau des Stellelementes

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, am Schluß die Schraube nicht vergessen



6. Falls der Tankklappeneinsatz entgegen der Audi-Vorgabe nicht gewechselt wird

Die umlaufende Dichtung gut reinigen



Löcher gut abdichten



7. Fehlerspeicher löschen

oder einfach den Ablauf des Verlernzählers abwarten

TR464