

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| Baugruppe B | Technische Information | | | | | | | | | | T.I.-Nr. 02 / 04 / R5003 | | |
| Zur Kenntnis genommen | Geschäfts- Leitung | Service- Leiter | Service- Berater | Werkstatt Leiter | Service- Techniker | Garantie- Sachbear- beiter | Teile und Zubehör Leiter | Teile und Zubehör Disponent | Lagerist | Mechaniker | | | Seite 1 / 2 |
| Kurz- zeichen → | | | | | | | | | | | | | Datum 12.03.04 |
| Modell & Typbezeichnung 323 (BJ), Premacy (CP), 626 (GF/GW) | | | | | | | Ausführungen mit Motor RF-Turbo | | | | | | Änderungs Datum |

Betrifft: Laufgeräusch vom Keilrippenriemen bei kaltem Motor

Beschreibung der Beanstandung:

Bei manchen Fahrzeugen treten nach dem Kaltstart für maximal 2 Minuten Laufgeräusche auf, die durch Schlupf zwischen Keilrippenriemen und Riemenscheibe hervorgerufen werden. Im warmen Zustand kommen die Geräusche nicht vor.

Fehlerursache:

Die Geräusche werden durch Drehschwingungen des Motors verursacht, die beim Diesel-Motor im kalten Zustand prinzipbedingt auftreten.

Die Riemenscheiben werden durch Staub und aufgewirbelten Schmutz glatt geschliffen. Durch Luftfeuchtigkeit, die sich auf den kalten Bauteilen niederschlägt, wird der Schlupf zwischen Keilrippenriemen und Riemenscheibe zusätzlich gefördert.

Änderungen in der Serienfertigung:

Eine Änderung in der Serienfertigung findet nicht statt. Es wurde ein geänderter Keilrippenriemen für den Kundendienst eingeführt.

Abhilfemaßnahme:

Ersetzen Sie bei einer berechtigten Kundenbeanstandung den Keilrippenriemen durch ein modifiziertes Bauteil.

Ersatzteil-Information:

| Ersatzteil-Nr. | | Bezeichnung | Anzahl | Ersetzung | Anmerkung |
|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| Neu | Alt | | | | |
| RFY1-18-380 | RF1S-18-380A | Keilrippenriemen | 1 | AN | mit Klimaanlage |

Ersetzung: AN = neues und altes Teil kann verwendet werden

Garantie-Information:

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|---|
| <u>Baugruppe:</u> | U05 | | |
| <u>Beanstandungscode:</u> | 82B | | |
| <u>Ursachencode:</u> | 9CA | | |
| <u>Schadenverursachendes Teil:</u> | RFY1-18-380 | <u>Anzahl:</u> | 1 |
| <u>Arbeits-Nr. und Arbeitszeit:</u> | XX609XRX; 0,5 Std. (626) XX609XR1; 0,4 Std. (323 & Premacy) | | |