

## Bugs/Fehler MÜR-MM 11 - Mangelanzeige:

### 1. Klappergeräusche:

Armaturenbrett: Knacken bei Unebenheiten oder auch beim Bremsen oder auch bei grösseren Temperaturschwankungen durch die Klimaanlage. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben, eine Abhilfe kann der Fachhändler durch z.B. Austausch der Aluzierblenden erreichen, falls diese schlecht oder mit Spannung verklebt wurden. Teilweise rühren Geräusche auch von der Führung des Handschuhfaches her und können vom Händler beseitigt werden.

Klacken aus dem Kopfstützenbereich: Hier kann mit Silikonspray auf den Verschlussmechanismus der Kopfstütze (vorher herausziehen) geholfen werden.

Quietschen / Knarren der Gurtschlösser beim Fahrer- & Beifahrersitz mit Leder- und Teillederausstattung: Je nach Sitzposition und Insassengröße schabt das Gurtschloss an der Seitenwange des Ledersitze und erzeugt dabei Geräusche. Das Gurtschloss besitzt eine Textilauflage auf der dem Mitteltunnel zugewendeten Seite, mittels einer weiteren solchen Klebeauflage auf der Sitzseite des Schlosses lassen sich die Geräusche vermeiden. Teilweise hilft auch eine Behandlung der betreffenden Lederfläche mit Pflegemitteln.

Quietschen beim Durchfahren von Schlaglöchern oder Unebenheiten, leider nicht direkt ortbar, denke es kommt von "hinten", sorry für die schlechte Beschreibung, aber dieses Quietschen kann einen wahn Sinn machen.

Klappern von der rechten Seite Handschuhfach (Scharnierfedern des Handschuhfachdeckels oder die Alublende (Zierleiste) über dem Handschuhfach);

Klappern aus dem Bereich der Fahrertür in Höhe des Kopfes;

### 2. Knacken in der Klimaanlage

im vorderen, mittleren Armaturenbrett bei Wechsel von Warm- zur Kaltluftzufuhr;

### 3. 24 Monate Neuwagenanschlussgarantie – Preis?

### 4. Gurt auf der vorderen Beifahrerseite läuft nicht in seine Aufwicklung zurück, sondern bleibt hängen;

### 5. Zentralverriegelung öffnet nicht alle Türen; wiederkehrend nach dem Entriegeln des Fahrzeuges mit der FB ist die Fahrertür/Beifahrertür noch verschlossen - Testgriff zur hinteren Tür zeigt, das Fzg. offen war. Noch mal auf die FB gedrückt und nun war auch die Fahrertür auf.

### 6. Armaturenbeleuchtung (Kilometer und Drehzahlmesser) bei Tag ist aus;

### 7. MMI stürzt ohne erkennbaren Grund (mit Navi) ab: Abhilfe????

### 8. Telefon in Halterung stürzt ab; Vielleicht MMI Update 2830 ?

Seit ein paar Monaten haben 4F Neufahrzeuge die MMI 2830 Software. Diese Version gibt es, wie auch die MMI 2120, auf CD von der das Fahrzeug geupdatet wird. Nach dem Update ist eine Anpassung nötig. Sonst kann das Klimabedienteil nicht mehr über den Bildschirm genutzt werden. Die Änderung wird am Tester gemacht: Steuergerät 07, Anpassungskanal 11 den Wert von 1 auf 33 ändern.

### 9. Rost- bzw. Ablagerungs- Problem **Auspuff**;

Bei den beiden nach unten gebogenen Auspuffrohren bildet sich Rost/Ablagerungen. Das Reparatur-Kit wird laut Aussage eines Händlers aktuell noch nicht "normal" zum Bestellen freigegeben, jeder Händler bekommt erstmal ein paar Kits, bis genug produziert sind und alle Autohäuser das große Bestellen anfangen können.

### 10. Dachhimmel- Änderung:

Grundplatte 4L0 947 140 in der Farbe 6PS € 63,34

Rahmen für Innenleuchte 4L0 947 139 in 6PS, € 21,69

Blende Brillenfach 4F0 947 133K in 6PS, € 7,95

Blende 4L0 947 133 in 6PS, € 7,95 (Homelink? Schiebedach?)

Leuchte Rückbank 4L0 947 111B in 6PS, € 19,78

### 11. Wechsel CD Player- Kosten???

### 12. Beim **Anfahren** im kalten Zustand im 1. Gang stottert bzw. ruckelt die Kupplung, so daß ein gleichmäßiges Anfahren nicht möglich ist.