

+TIPP++TIPP++TIPP++TIPP++TIPP++TIPP+**3.2 Opel Zahnriemen CT 873**

Bei einigen Opel Modellen mit den Zahnriemen CT 873 kommt es immer wieder zu Zahnriemenausfällen und den daraus resultierenden unvermeidbaren Motorschäden. Ursache hierfür ist das seitliche Anlaufen des Zahnriemens und der dadurch entstehende Kantenverschleiß, verursacht durch einen Fluchtungsfehler im Motortrieb.

Folgende Modelle können hiervon betroffen sein:

Corsa-B 93.5-99, Tigra 95-99, Astra-F 92-99, Vectra-B 96-99

Motoren: 1,4l, 1,6l Motorcodes: X14XE, X16XEL

Sollte diese Beanstandung auftreten, kann eine Abhilfe nur durch das Auswechseln folgender Ersatzteile gewährleistet werden:

- Zahnriemenantriebsrad /Kurbelwellenscheibe – OE Nr.: 09129207
- Inkrementenscheibe – OE-Nr.: 09129210
- Spannrolle – OE-Nr.: 09128516
- Zahnriemen – OE-Nr.: 09128724