

ausserplanmäßige Werkstatt-Aufenthalte / Störungen AUDI A3 Sportback SZ - BB **

Störg.	Datum	km	Grund	Ursache	Werkstatt	Maßnahme	Hinweis/ Bemerkung
1	17.10.2006	4400	Kontroll-Leuchte "Motormanagement" leuchtet	Ausfall Glühkerzen / Glühzeitsteuergerät	AH Maier in Erding	Fehlerspeicher ausgelesen/ gelöscht	Fehler beobachten
2	23.10.2006	5300	Kontroll-Leuchte "Motormanagement" leuchtet	Glühzeit-Steuergerät	AH Herweg in Frankfurt	keine Reparatur	Ursache ermittelt, Ersatzteil nicht verfügbar
3	02.11.2006	7880	unvollständige Fehlerbehebung in Frankfurt	Glühzeit-Steuergerät	Willi Nies, BS AUDI	Fehlerspeicher ausgelesen/ gelöscht	Fehler nicht reproduzierbar
4	06.11.2006	8150	Kontroll-Leuchte "Motormanagement" leuchtet	Glühzeit-Steuergerät	Zentrum Hannover AUDI	Glühzeit-Steuergerät gewechselt	Fehler behoben
5	Januar ca. 2007	17.000	Kontroll-Leuchte "Motormanagement" leuchtet	?????	Zentrum Hannover	Fehlerspeicher ausgelesen/ gelöscht	Fehler beobachten
6	Februar 2007	19000	Kontroll-Leuchte "Partikelfilter" leuchtet	Differenzdrucksensor defekt	AUDI Zentrum Hannover	Notdienstreparatur durch mobilen AUDI-Service Reparatur, neue Motor- Software (Leistungsreduzierung)	Samstag Nachmittag
7	25.04.2007	ca. 22.000	Kontroll-Leuchte "Partikelfilter" leuchtet	Differenzdrucksensor defekt	Willi Nies, BS		Fehler behoben, danach Vmax 220 km/h (GPS)
8	25.04.2007	29500	Leistungsmangel, zähe Beschleunigung, Vmax ca. 215 km/h (GPS)	das "170-PS-TDi- Phänomen"	Willi Nies, BS	neue Motor-Software (Leistung etwas besser)	im Rahmen 30 tkm- Inspektion, danach Vmax 225 km/h (GPS)
9	27.09.2007	49500	Leistungsmangel, zähe Beschleunigung, Vmax ca. 203 km/h (GPS)	das "170-PS-TDi- Phänomen"	Willi Nies, BS	Probefahrt (150 km), Analyse	VW-Service-Ingenieur (aus SZ) nicht verfügbar (URLAUB !!!), neuer Termin
10	08.10.2007	49950	Leistungsmangel, zähe Beschleunigung, Vmax ca. 203 km/h (GPS)	das "170-PS-TDi- Phänomen"	Willi Nies, BS	Pumpe-Düse-Einheiten (PDE) ultraschall gereinigt, ausgiebige Probefahrt, Vmax 227 km/h (GPS) - s.Hardcopy (unten)	"Low-Cost"-Variante, andere "Problem-Motoren" bekamen geänderte PDE (Info: hauptsächlich betroffen sind Fz aus 08 - 10/2006)

ausserplanmäßige Werkstatt-Aufenthalte / Störungen AUDI A3 Sportback SZ - BB **

11	13.11.2007	53000	erneut einsetzender Leistungsabfall, Vmax ca. 218 km/h (GPS)	das "170-PS-TDi-Phänomen"			Info an GF / Kontaktaufnahme zu AH Nies
12	12.01.2008	57250	Kontroll-Leuchten "Motormanagement"+ "Partikelfilter" leuchtet, Vorglüh-Leuchte blinkt, Motor läuft im Notprogramm	Differenzdrucksensor defekt	AUDI Zentrum Hannover	Reparatur, neue Motor-Software (23B6), DPF-Regenerationsfahrt	Totalausfall (mit Leihwagen); Fehler behoben; picobello A&I-Reinigung