

Feldabhilfe: 1351

Problem:	Motor - Kraftstoffleitung produziert Geräusche
-----------------	---

Modelle:	Motoren:	Optionen:
Vectra-B 99...2001	Z18XE X18XE1	

Beanstandung:	Geräusche im Innenraum.
Ursache:	Geräusche im Innenraum durch unzureichende Schwingungsdämpfung der Kraftstoffleitung.
Produktion:	Ab folgenden VINs wurden modifizierte Klipps in der Produktion verbaut: Rüsselsheim: W0L0JBF1911097986, Luton: W0L0JBF6817051082

Abhilfe:

Ersetzen der werkseitig verbauten Klipps Kraftstoffvorlauf- und Rücklaufleitung durch eine verbesserte Version.

Vorgehensweise:

1. Luftansaugrohr abbauen.
2. Kraftstoffleitungen von Klipps aus Stirnwand aushängen.
3. Kraftstoffleitungen vorsichtig nach vorn drücken und Klipp vom Stehbolzen an der Stirnwand abschrauben (siehe Bild I, Pos.1).
4. Klipp von Stehbolzen an Stirnwand abschrauben (siehe Bild I, Pos.2).
5. Gummiführung an neuen Klippsen mit Silikon Spray einsprühen um das Einführen der Kraftstoffleitungen in die Klipps zu erleichtern.
6. Klipp auf Stehbolzen aufstecken und festschrauben. (siehe Bild I, Pos.1).
7. Klipp auf Stehbolzen aufstecken und festschrauben. (siehe Bild I, Pos.2).
8. Kraftstoffleitungen in Klipps einhängen und Klipps schliessen.
9. Luftansaugrohr einbauen.

Ersatzteile:	Teile-Nr.:	Katalog-Nr.:
Klipp-Kraftstoffvorlaufleitung	24421264	90 08 502
Klipp-Kraftstoffvorlauf und Bremsleitung	24402535	08 22 959
Arbeitswerte:	TC:	AW:
T 8 135 10 Klipp ersetzen	92	4

Die Erstattung der Beschickungszeit erfolgt nach den Garantiekostenerstattungsrichtlinien.

Funktionsgruppe:	J - Motor
Fehlergruppe:	14 - Geräusche oder Vibrationen
Fehlercode:	Kein