

Elektrische Fehler in der Trailer EBS Anlage (für Softwarestand C1 bis D) mit Anhängerbremsventil 971 002 802 0

Diese Information bezieht sich auf Fehler bei der Signalübermittlung zwischen Anhängerbremsventil 971 002 802 0 und dem TEBS Modulator.

Erkennung des elektrischen Fehlers

Bei Anzeige einer der folgenden Fehlernummern im Diagnosespeicher des Modulators ist von einem Defekt am elektrischen Teil des Anhängerbremsventils auszugehen:

7612, 7614

7703, 7704, 7711, 7712, 7713

7800, 7803, 7804, 7811, 7813


22103, 22104

24604, 24605, 24614


Reparatur

Das vorhandene ABV 971 002 802 0 ist mit dem Rep.-Satz 971 002 921 2 oder 971 002 922 2, je nach Softwarestand der TEBS Elektronik, nachzurüsten.

Reparatursatz 971 002 921 2 bei Softwarestand C1, C2

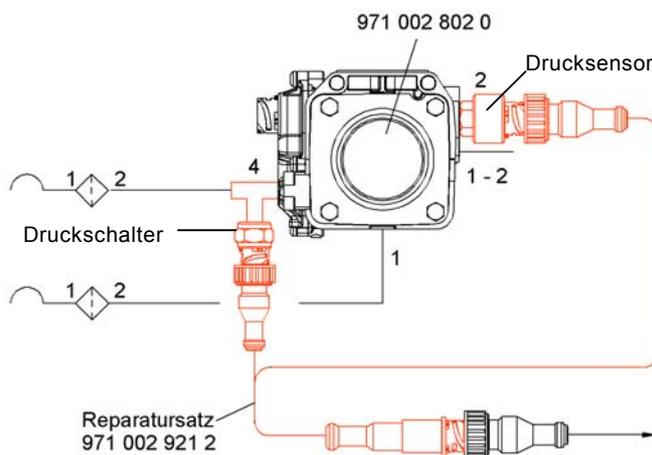

Reparatursatz 971 002 922 2 bei Softwarestand C3 und D

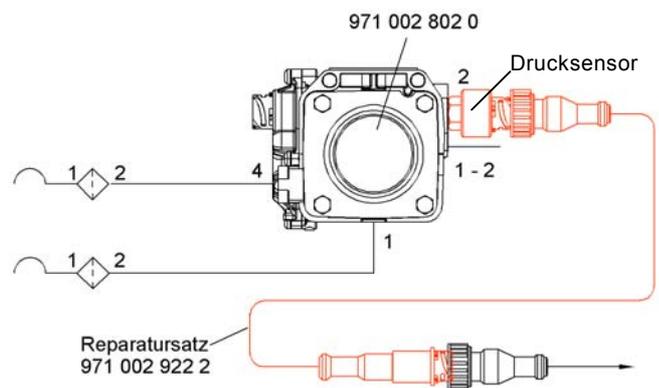

Der Reparatursatz 971 002 921 2 beinhaltet:

- Y-Kabel
- Druckschalter
- Drucksensor
- Schottverschraubung
- Kontermutter
- T-Stück

Der Reparatursatz 971 002 922 2 beinhaltet:

- Kabel
- Drucksensor


The right of amendment is reserved © copyright: WABCO' 2004
No part of this publication may be reproduced without our prior permission.

Änderungen bleiben vorbehalten © Copyright: WABCO' 2004
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer Genehmigung.

Wo findet man den Hinweis auf den Softwarestand der TEBS

The right of amendment is reserved © copyright: WABCO' 2004
No part of this publication may be reproduced without our prior permission.

Hier z.B. C3
THC3Bide

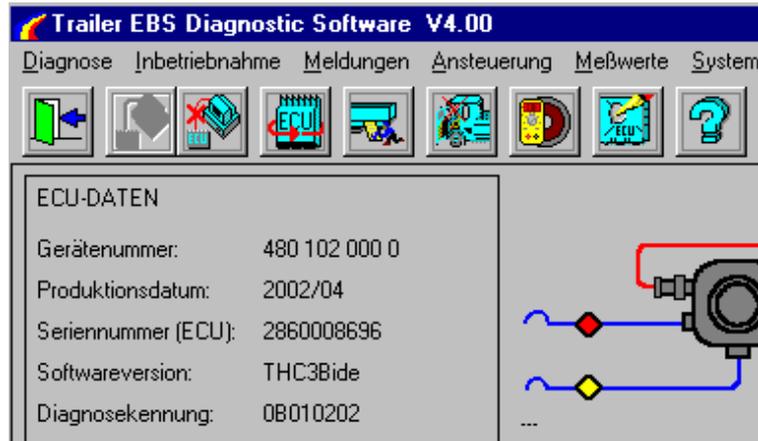

	Reparatursatz erforderlich								Version A	Version B
	000 0	001 0	002 0	004 0	005 0	010 0	014 0	015 0	971 002 921 2	971 002 922 2
TEBS-Generation 480 102	Sensor mit Schalter	Sensor
C1, C2	X	-	X	X	X	-	-	-	X	
C3 ab KW 48/2001	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X
D (und wenn 971 002 802 0 verbaut)	X	-	-	-	-	X	X	X	-	X

Änderungen bleiben vorbehalten © Copyright: WABCO' 2004
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer Genehmigung.

- Nach dem Einbau des Reparatursatzes 971 002 921 2 oder 971 002 922 2 bleibt der elektrische Anschluß am Ventil 971 002 802 0 unbelegt und unverändert.
- Eine erneute Inbetriebnahme des Systems nach Einbau des Reparatursatzes ist nicht erforderlich.
- **Im Garantie-Zeitraum wird, bei elektrischen Fehlern, nur der Reparatursatz vergütet nach Vorlage des Diagnoseprotokolls.**

Nachtrag:

Der Reparatursatz 971 002 920 2 wird ungültig und durch 971 002 921 2 ersetzt.