

## **Bisher bekannte Feldabhilfen Opel Insignia**

**Stand 25.09.2009**

E0002415 UHP - Keine Bluetooth Verbindung nach Software Update

E0002433 Scheinwerfer undicht - Beschädigung am Befestigungspunkt Stossfänger zu Scheinwerfergehäuse

E0002438 Motor A28NET, Driver Information Center(DIC) - Fehlermeldung 'Motorkühlmittelstand niedrig / Code 03' erscheint

E0002439 Antriebswelle zu Radnabe - Bing- oder Klick- Geräusch beim Anfahren

E0002446 RDKS: Warnmeldung "Reifenzuordnung nicht bekannt" erscheint sporadisch im DIC

E0002448 Adaptives Fahrlicht (AFL) - Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung Funktionsstörung

E0002449 Instrument, Tankanzeige - Tankanzeige nach dem Betanken zu träge

E0002463 Außenrückspiegelglas - Schmutzansammlung

E0002471 Motor A20DTH/J - Anzeige "Wasser im Kraftstoff" leuchtet auf

E0002475 Elektronische Klimaautomatik (ECC) - Schwache Entfrostonung oder Entfeuchtung der Windschutzscheibe

E0002476 Adaptives Fahrlicht (AFL) - Fernlicht schaltet zu spät in Abblendlichtmodus

E0002480 Motor A20DTH/J, Dieselpartikelfilter - "DPF prüfen" oder Code 55 erscheint im DIC

E0002481 DIC (Driver Info Center) - Unterschiedliche Sprache im DIC und Display

E0002482 Meldung defekte Glühlampe bei Anhängerbetrieb, ohne das Defekt vorliegt

E0002487 Klopfergeräusch nach Kaltstart. Das Geräusch tritt teilweise nur sporadisch nach längerer Standzeit auf (A16XER,A18XER)

E0002491 Hinterradbremse - Quietschgeräusche

E0002495 Motor A20DTC/H/J/L/R - Erhöhte Motorleerlaufdrehzahl

E0002496 Airbag - Kontrollleuchte leuchtet und TC U0151 ist im IPC, BCM, AOS und ECC abgelegt

E0002503 Zündschloss - Transport Modus aktiviert sich selbsttätig

E0002510 Hintere Laderaumabdeckung fällt aus Halterung. Sports Tourer

E0002517 Motor A18XER, A16XER, Luftfiltergehäuse - Klappergeräusche im Motorraum

E0002520 Stoßfänger vorn - Springt aus Führung am Kotflügel

E0002524 Mittelkonsole - Geräusche

E0002528 Motor A16LET - Turbolader Geräusche

E0002529 Motor A16LET - Tempomat schaltet sich ab

E0002535 Ladeluftsystem - Ladeluftschlauch gerissen

E0002537 Motor A/Z16/18XE/P/R, Thermostat-Zusammenbau - Motor überhitzt

E0002538 Motor A28NET/R - Pfeiff / Zwitschergeräusch

E0002540 Schwellerbereich – Wasseransammlung

E0002545 A20DTx Motor - Schabendes Geräusch bei ca. 2000 -2500 U/min während der Fahrt.

E0002546 Instrument - Leistungsmenü zeigt "- -" als Wert für Turbodruck

E0002548 UHP - Mobiltelefon wird nicht geladen

E0002549 Verkehrszeichen Erkennung - Identifizierung funktioniert nicht zufriedenstellend

E0002550 HVAC, AC-Kompressor - Geräusche


### Abhilfe E0002510:

Im Fall einer Kundenbeanstandung sind die beiden mittleren Befestigungsclips der hinteren Laderaumabdeckung mit Schaumstoffstreifen zu bekleben.

Vorgehensweise:


1. Hintere Laderaumabdeckung ausbauen
  - Laderaumabdeckung ausclipsen (4x).
2. Schaumstoffstreifen zuschneiden (Bild I, 1).
  - 2x Schaumstoffstreifen aus Dämpfungsstreifen Kennzeichen auf das Maß 20x40 mm zuschneiden.

**I**

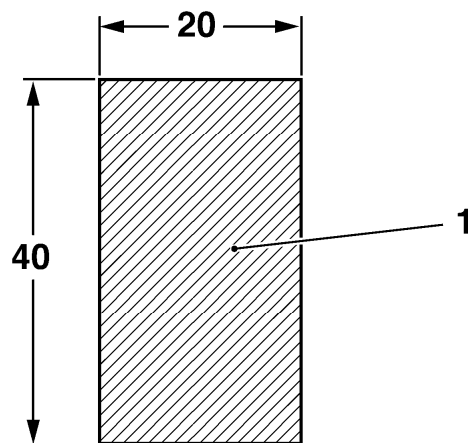

3. Schaumstoffstreifen aufkleben (Bild II, 2).
  - Schutzfolie von Schaumstoffstreifen abziehen.
  - Schaumstoffstreifen auf Vorder- und Rückseite der beiden mittleren Halteclips der hinteren Laderaumabdeckung aufkleben (Bild II, 1).

**II**

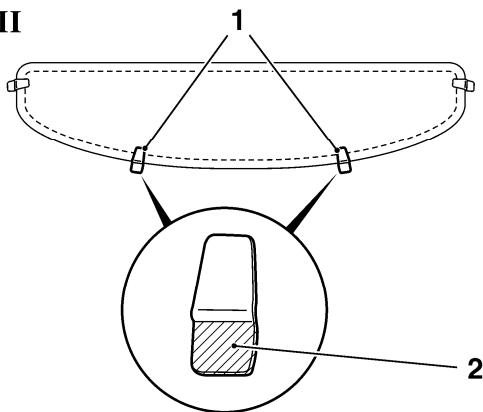

4. Hintere Laderaumabdeckung einbauen
  - Laderaumabdeckung einclipsen (4x).

**Abhilfe E0002520 Stoßfänger vorn - Springt aus Führung am Kotflügel:**

