


Problem: Luftverteilergehäuse - leckt in den Fußraum

Omega-B 1999...2001

Beanstandung: Wassereinbruch

Ursache: Schaumstofftülle ragt aus Wasserablaufschlauch heraus

1. Mittelkonsole lösen und nach hinten ziehen.
2. Alte Schaumstofftülle (Bild I, 1) ausbauen.

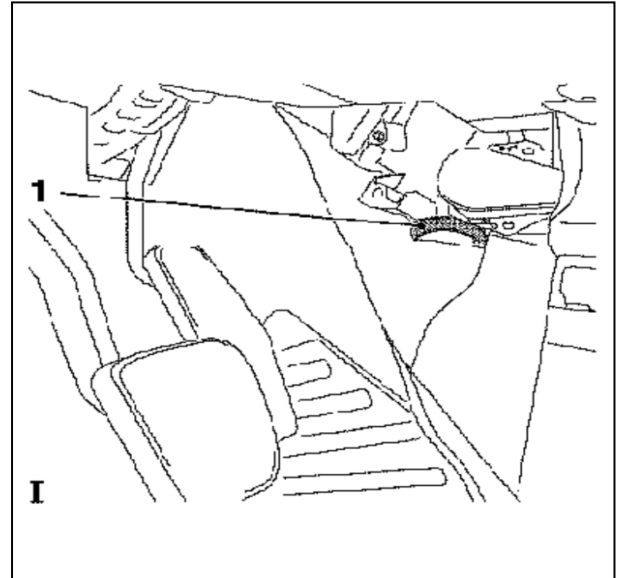

3. Neue Schaumstofftülle einbauen und ausrichten (Bild II, 1). Abdichtlippe des Wasserablaufschlauches nach unten drücken, neue Schaumstofftülle auf das Ablassrohr des AC-Gehäuses schieben. Die Abdichtlippe des Wasserablaufschlauches nach unten drücken und den Dichtring auf das Ablassrohr des AC-Gehäuses schieben. Den Dichtring am unteren Ende des Ablassrohres vom AC-Gehäuse (Bild II, 2) positionieren.

4. Die korrekte Position der Schaumstofftülle zur Abdichtlippe des Wasserablaufschlauches überprüfen. **Wichtig:** Die nicht erkennbare, hintere Seite der Schaumstofftülle zur Abdichtlippe des Wasserablaufschlauches muss ebenfalls korrekt sitzen.

5. Mittelkonsole befestigen.

