

Fertig/Weiter

Anzeige der Fehler

1. Fehlerspeichereintrag von 1

Fehlerort: 3132 - Endschalter für Heckspoilerverstellung

Fehlerart1: unplausibles Signal

Fehlerart2: sporadisch

Es sind keine Umweltbedingungen vorhanden.

- Drücken Sie die Taste <Fertig>, um im Programm fortzufahren.

Fertig/Weiter

Nachlauf

Bestimmung der Fehlerart

sporadischer Fehler

Der Fehler - 3132 *unplausibles Signal* - ist sporadisch aufgetreten.

- Überprüfen Sie mit Hilfe des Messwerteblock die Funktion vom **Endschalter für Heckspoilerverstellung -F135/-F136**.
- Überprüfen Sie die Spannungsversorgungen vom **Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393** und **Endschalter für Heckspoilerverstellung -F135/-F136**.
- Überprüfen Sie die Verkabelung nach Stromlaufplan auf Unterbrechung/Kurzschluss/Kontaktkorrosion.
- Prüfen Sie die Steckverbindung auf:
 - richtigen Sitz bzw. Wackelkontakt;
 - verbogene und durchgerutschte Pins;
 - aufgeweitete Steckkontakte;
 - Wassereintritt, Kontaktkorrosion;
 - Quetsch-, Knick- und Scheuerstellen der angeschlossenen Leitungen.



Hinweis

Im Anschluss wird das Messwerteblockprogramm in den Prüfplan aufgenommen. Starten Sie das Programm vom Prüfplan aus.

Aktiver Schritt: Entscheidung MWB**Vorlauf****Kurzbeschreibung des Tests**

Mit Hilfe des Prüfprogramms können Sie folgende Funktion im Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393 durchführen: Messwerteblock lesen

Fertig/Weiter

Entscheidung MWB

Wie möchten Sie die Messwerteblocke auslesen?

1. jeden Messwerteblock separat
2. Messwerteblocke individuell auswählen
3. Abbruch

- 2 -

Adresse	ID	Messwert	Wert	Einheit	Zielwert
46	23.1	Spoiler eingefahren	unbetätigt		
46	23.2	Spoiler ausgefahren	unbetätigt		
46	23.3	Spoilertaster	unbetätigt		
46	25.1	1. Spoilerverfahrgrund	22		$0 \leq x \leq 255$
46	25.2	2. Spoilerverfahrgrund	11		$0 \leq x \leq 255$
46	25.3	3. Spoilerverfahrgrund	22		$0 \leq x \leq 255$
46	25.4	4. Spoilerverfahrgrund	2		$0 \leq x \leq 255$

Position wird nicht erkannt