

Copyright VW AG

Handbuch Service Technik

Technische Produktinformation

Vorgangs-Nr.: 2026097/3

Kraftübertragung: Vibrationen, Rupfen/ Rattern beim Schalten vom 1. zum 2. Gang beim Beschleunigen

Freigabedatum: 05.01.2012

Kundenaussage / Werkstattfeststellung

Kundenaussage:

- Rubbelndes/ ratterndes Fahrverhalten für kurze Zeit beim Beschleunigen aus niedriger Geschwindigkeit im 2. Gang.
- Rupfen/ Rattern beim Beschleunigen im 2. Gang für circa 1-2 Sekunden (zum Beispiel beim Abbiegen oder Wiederbeschleunigen zwischen 5 und 10 km/h).
- Vibrationen, Rupfen/ Rattern während des Schaltvorgangs vom 1. zum 2. Gang bei niedriger Geschwindigkeit (kein einzelner Ruck!).
- Rupfen/ Rattern beim rückwärts Anfahren.

Werkstattfeststellung:

- Die Kundenaussage kann nachvollzogen werden.

Technischer Hintergrund

Serieneinsatz

Maßnahme

Modelljahr des Fahrzeugs prüfen und Kupplung ersetzen

- Modelljahr des Fahrzeugs prüfen.
- Reparatursatz für Mehrfachkupplung gemäß [⇒ OT-Hinweise/ Reparaturleitfaden](#) ersetzen.



Die Beanstandung wird nicht durch das Zweimassenschwungrad (ZMS) verursacht! Aus diesem Grund darf das ZMS nicht ersetzt werden! Ein ungerechtfertigter Ersatz des ZMS zulasten der Gewährleistung wird rückbelastet!



Das Ersetzen der Kupplung ist erst vorzunehmen, nachdem ausgeschlossen werden kann, dass eine andere Maßnahme (TPI/ Bauteile/ Software) diese Beanstandung behebt.



Ein ungerechtfertigter Ersatz der Kupplung zulasten der Gewährleistung wird rückbelastet!

Abrechnungshinweise

KD-Nummer/ Schadensart/ Hersteller: 3060/ 0010/ ...



- Für die De- und Montage der Mehrfachkupplung, entnehmen Sie bitte die Arbeitspositionen aus dem aktuellen Arbeitspositionskatalog.

OT-Hinweise



Die in dieser TPI veröffentlichten OT-Nummern und deren Indizes entsprechen dem Stand zum Redaktionsschluss. Zwischenzeitlich erfolgte Aktualisierungen des OT-Katalogs können zu Abweichungen führen. In diesem Fall gelten die aktuellen OT-Nummern und Indizes im OT-Katalog.

Modelljahr	OT-Nummer (Benziner)	OT-Nummer (Diesel)	Benennung
Alle Modelljahre einschließlich 2011	0AM 198 140 C	0AM 198 140 B	Reparatursatz für Mehrfachkupplung
Ab Modelljahr 2012	0AM 198 140 A	0AM 198 140	