

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

DR.-ING. ~~X~~ ~~X~~ ~~X~~ ~~X~~

von der Regierung von Oberbayern öffentlich bestellter und beeidigter Sachverständiger
für Straßenverkehrsunfälle

Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertung

19.07.2019

Seite 11 / 1 ~~X~~ ~~X~~ ~~X~~



Abb. 3: Fernlicht eingeschaltet



Abb. 4: Fernlicht ausgeschaltet

3. Zusammenfassung

Die durchgeführten Untersuchungen und Probefahrten zeigten, dass zum Teil umfangreiche Mängel am oben beschriebenen Fahrzeug vorliegen.

Die Karosserie weist in vielen Bereichen Unregelmäßigkeiten auf, die nicht tolerierbar sind. Bei dem gegenständlichen Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw und nicht um ein Nutzfahrzeug. Auch vor dem Hintergrund des hohen Kaufpreises und der Ausstattung ist der Zustand der Karosserie nicht hinnehmbar.

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

DR.-ING. X X X X

von der Regierung von Oberbayern öffentlich bestellter und beeidigter Sachverständiger
für Straßenverkehrsunfälle

Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertung

19.07.2019

Seite 12 / X X X

Der Fahrerfußraum wird nicht beheizt, aus dem Ausströmer tritt keine Luft aus.

nicht serienbedingt, bei unseren

Der auf der Fahrerseite angeordnete Sicherungskasten ist nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen zugänglich. Dem Laien, der eine defekte Sicherung auswechseln will oder muss, ist dies nicht möglich, selbst für einen Fachmann ist dies ohne Demontagearbeiten nur schwer durchzuführen.

Das Automatikgetriebe schaltet nicht erwartungsgemäß. Im manuellen Modus schaltet das Getriebe nicht in die vorgewählten Gänge. Erhöhter Verschleiß an Motor und Getriebe können nicht ausgeschlossen werden.

Es wird angeregt, Ölproben aus Motor und Getriebe zu ziehen und bei einem unabhängigen Labor analysieren zu lassen, z.B. bei der Firma OELCHECK GmbH, Kerschelweg 28 in 83098 Brannenburg.

Die Fernlicht Kontrollleuchte ist bei Tageslicht kaum erkennbar.

Die Sachverständigen