

## TECHNISCHE SERVICE INFORMATION

Nr.20-2039

10 Februar 2020


© 2020 Ford Motor Company

Alle Rechte vorbehalten.

Diese TSI dient nur der Übermittlung technischer Informationen und Anweisungen. Die Vergütung von Garantie- und Kulanzarbeiten wird ausschließlich durch die Garantiebestimmungen (Garantie-Handbuch) der Ford-Werke GmbH geregelt. Die in dieser Ausgabe enthaltenen Abbildungen, technischen Informationen, Daten und Beschreibungen entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung.

<b>Betrifft:</b>	Hörbares Klappergeräusch im Innenraum im Leerlauf oder bei niedriger Geschwindigkeit	
<b>Modell:</b>		
Fiesta 2017.0 (01/2017–)	Bauzeitraum: 29.04.2019 – 11.11.2019 Baucode: KE – KM Montagewerk: Niehl (Cologne) Motor: 1.0L EcoBoost (70kW/95PS) (M0) Motor: 1.0L EcoBoost (90kW/120PS) Motor: 1.0L EcoBoost (103kW/140PS) (M1) Motor: 1.0L EcoBoost (103kW/140PS) (YY) Motor: 1.0L EcoBoost (114kW/155PS) (BZ) Getriebe: - 6-Speed Manual Transmission – 6MX65	
<b>Zusammenfassung</b>		
<p>Bei beanstandetem hörbarem Klappergeräusch im Innenraum im Leerlauf oder bei niedriger Geschwindigkeit ist die wahrscheinliche Ursache ein bei der Produktion verdreht eingebautes Massekabel, das den Boden des Luftfiltergehäuses berührt. Das verdrehte Kabel kann sich zum Luftfiltergehäuse biegen. Das hörbare Geräusch wird fälschlicherweise dem Motorlager zugeordnet. Der Einbau eines neuen Bauteils ist <b>NICHT</b> erforderlich.</p> <p>Das Problem besteht nur bei vor dem Baudatum gefertigten Fahrzeugen, die bereits die Änderungen am vorderen Längsträger aus der Produktionsaktualisierung <b>11/2019</b> enthalten.</p> <p>Zur Behebung muss die Einbaulage des Massekabels geprüft und korrigiert werden. Um zu vermeiden, dass das Massekabel das Luftfiltergehäuse berührt, muss auf dem Massekabel im betroffenen Bereich ein Filzband angebracht werden.</p>		
<b>Notwendige Ersatzteile</b>		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Menge</b>
1 387 260	Filzstreifen	1
<b>Arbeitszeit</b>		
<b>Arbeitsbeschreibung</b>		<b>Arbeitsposition</b>
Luftfilter aus- und einbauen (enthält: Filzband anbringen)		23 174 0
<b>Reparatur-/Vergütungsvercodung</b>		
Ursachenteil:		A036208
ACES Zustands-Code:		43
<b>Serviceanweisung</b>		

- Den Luftfilter ausbauen. Für zusätzliche Informationen siehe Fiesta 2017.00 Reparaturanleitung, Untergruppe 303-12A.
  - Die Verkabelung ausclippen.

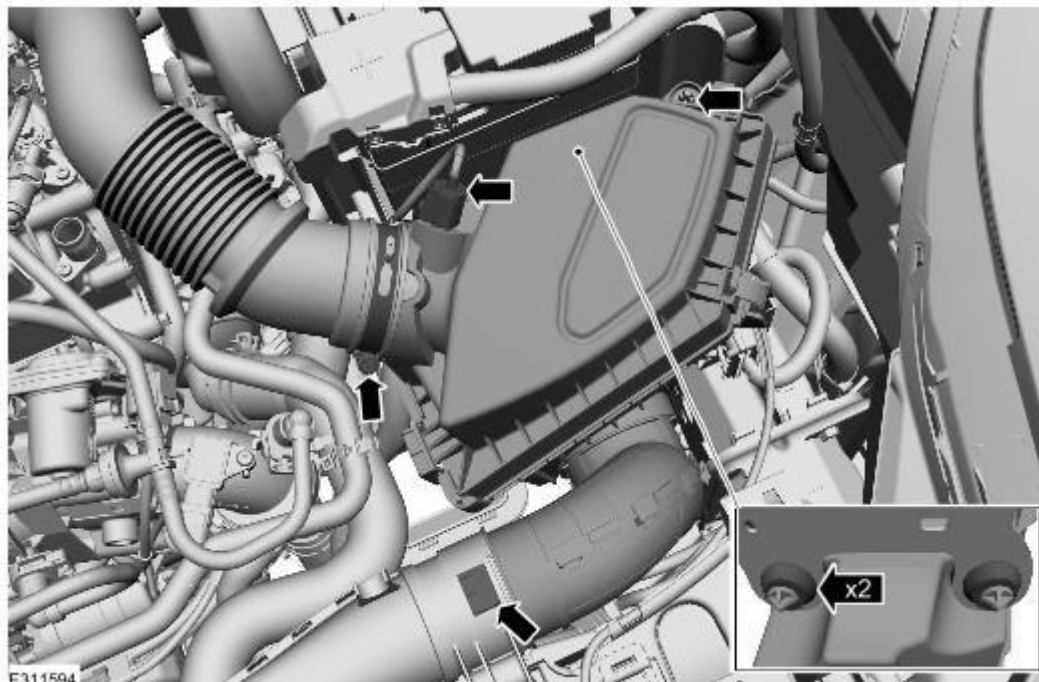

## 2. Filzband am Massekabel anbringen.

1. Filzband (siehe "notwendige Ersatzteile") anbringen, um zu verhindern, dass das Massekabel das Luftfiltergehäuse berührt.
2. Sicherstellen, dass der Clip korrekt eingebaut ist und das Massekabel direkt neben dem Längsträger vorne verlegt ist.
3. Falls erforderlich, das Massekabel zum Längsträger vorn biegen.

