

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	nein	nein	nein	nein	0,00 €						
	Vorschäden lt. Bewerter:										
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe							
-	ja	-	-	4.500,00 €							
(U) Nachlackierung -> komplette Fahrzeugseite: Seitenschaden, rechts (4.500,00 €)											
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Optischer Zustand											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert							
1.	Ecke, Spoiler VL unterhalb zerkratzt; Minderwert	80,00 €	100 %	80,00 €							
2.	Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - zerkratzt - Lackieren	208,95 €	100 %	208,95 €							
3.	Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - zerkratzt - Lackieren	208,95 €	100 %	208,95 €							
4.	Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - zerkratzt - Lackieren	208,95 €	100 %	208,95 €							
5.	Stoßfänger vorne - zerkratzt - smart Repair (1)	165,00 €	100 %	165,00 €							
6.	Windschutzscheibe - gerissen - erneuern (Regensensor)	1.193,42 €	100 %	1.193,42 €							
Zwischensumme (Netto)		2.065,27 €		2.065,27 €							
Bemerkung zum optischen Zustand: Fahrzeug zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, = Folgekosten möglich! Fahrzeug zum Besichtigungszeitpunkt Witterungsbedingt Nass. zu (1): unterhalb Sichtkante;											
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert							
---	---	---	---	---							
Zwischensumme (Netto)		0,00 €		0,00 €							
Bemerkung zum technischen Zustand: Funktion der Sitzheizung des Fahrzeugs zum Besichtigungszeitpunkt ohne Mangel. Funktion der Klimaanlage des Fahrzeugs zum Besichtigungszeitpunkt nicht prüfbar. Funktion der Dachmechanik des Fahrzeugs zum Besichtigungszeitpunkt ohne Mangel.											
Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert							
---	---	---	---	---							
Zwischensumme (Netto)		0,00 €		0,00 €							
Summe Minderwerte											
	Optischer Zustand	2.065,27 €		2.065,27 €							
	Technischer Zustand	0,00 €		0,00 €							
	Fehlteile und Dienstleistungen	0,00 €		0,00 €							
	Endbetrag (Netto)	2.065,27 €		2.065,27 €							
	19% Mehrwertsteuer	392,40 €		392,40 €							
	Endbetrag (Brutto)	2.457,67 €		2.457,67 €							
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung								
1.	(U) Nachlackierung -> komplette Fahrzeugseite: Seitenschaden, rechts	4.500,00 €	450,00 €								
	Summe	4.500,00 €	450,00 €								
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts 194 µ	Tür h. rechts 292 µ	Tür vorne rechts 183 µ	Kotflügel vo.re. 178 µ