
09.11.2015

Haftpflichtschadengutachten

Auftraggeber / Fahrzeughalter

Versicherung des Unfallgegners

Telefon

Versicherungsschein-Nummer

Schaden-Nummer

Versicherungsnehmer bzw. Halter

Kennzeichen des Versicherungsnehmers

Auftrag vom

Ereignis vom / Ort

Besichtigungsdatum / Ort

Besichtigung durch

bei der Besichtigung anwesend

Zusammenfassung

Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer	€	12.260,68
19,0 % MwSt. aus den Reparaturkosten	€	2.329,53
Reparaturkosten incl. 19,0 % MwSt.	€	14.590,21

Wiederbeschaffungswert (Differenzbesteuerung, incl. 2,4% MwSt)	€	13.000,00
Restwert (MwSt. nicht ausweisbar)	€	3.180,00
Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)	€	43,00

Wertminderung	: entfällt (Totalschaden)
Wiederbeschaffungsdauer	: 12-14 Kal.-Tg.
Feststellung wirtsch. Totalschaden	: 09.11.2015
Fahrzeugzustand	: Fahrzeug ist nicht fahrfähig
Notreparatur	:
Art der Abrechnung	:

Dieses Gutachten umfasst:

28 Seiten
25 Fotos

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen	:
Fahrzeugart	:
Aufbau	:
Fabrikat	:
Typ und Ausführung	: A3 1.4 TFSI SPB. S TRO. S LINESPORTP.
Anzahl der Türen	: 5
Katalysator bzw. Schadstoffklasse	: EU4 EU5
Motorart	: Otto, 04 Zyl.-Reihenmotor
EDV-Abruf-Code (Schwacke)	:
KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ	: 0588/AGL
Fahrzeugidentnummer	: WAUZZZ8P99A044098
Antriebsart	: Frontantrieb
Leistung in kW	: 92
Hubraum in ccm	: 1390
Plätze	: 5
Leergewicht in kg	: 1.310
Zul. Gesamtgewicht in kg	: 0
Reifendimension	: 205/55 R16 H M+S
Profiltiefe in mm	: VL 7,0 VR 7,0 HL 7,0 HR 7,0
Erstzulassung	: 16.10.2008
Letzte Zulassung	: 15.08.2015
Anzahl der Vorbesitzer	: unbekannt
Nächste HU	: 02.2017
Allgemeinzustand	: gepflegt
Tachostand abgelesen	: 106.279 km
Tachostand geschätzt / angegeben	: 106.279 km / 106.279 km
Farbe	: weiß

Serien-Ausstattung:

Airbag (Seitenairbags) vorne, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Sideguard (Kopfairbag) Vo. + Hi, Anti-Blockier-System (ABS inkl. EBV, Antriebs-Schlupf-regelung, Aussenspiegel elektrisch verstellbar, Berganfahrassistent, Dachhimmel Schwarz, Dekoreinlagen in Alu Matt Gebürstet, Drehzahlmesser, elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP, Fahrer-Informations-System (Fis), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Fussmatten in Velours vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung, Getränkehalter in Der Tunnel-konsole (2), Getriebe: S Tronic (7-Stufen), Grundausstattung A3, Gurte: Dreipunkt-Automatikgurte, Heckscheibenwischer, Heckscheibe beheizbar, Kindersitzbefestigung Isofix, Kopfstützen für Alle Sitzplätze, Lederlenkrad (S-line 3-Sp. Sport), Wipp., Lenksäule: mechanisch einstellbar, Make-Up-Spiegel beleuchtet, Nebelscheinwerfer, Rad: Tire Mobility System, Radio: "Chorus", Räder: Alu 7,5Jx17"5-Speich.-D.225/45r17, Rücksitzlehne Geteilt umklappbar 60/40, Servolenkung, Sitz: Beifahrer höhenverstellbar, Sitz: Sportsitze vorn, Sitzbezug in Stoff Sprint/Leder, Sitze, Fahrersitz höheneinstellbar, Sonnenschutz für Heckscheibe, Sperrdifferential elektrisch (EDS), Sportfahrwerk S line, Verglasung: Wärmeschutzverglasung Grün, Weg-fahrsperrle elek. im Schlüssel Integr., Zentralverriegelung

Sonder-Ausstattung: M+S kpl.-Räder, siehe Kalkulation

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft.

Vorbesitzer sind vorhanden.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung konnte nicht geprüft werden.

Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht zerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Das Fahrzeug ist nicht fahrfähig.

Eine Notreparatur ist nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.

Besichtigungsbedingungen


Die Besichtigungsbedingungen waren unzureichend. Am Standort des Fahrzeuges bestand keine ausreichende Untersuchungsmöglichkeit, so dass ein Reparaturrisiko verbleibt. Da am Fahrzeug jedoch Totalschaden vorliegt und die Bestimmung des Restwertes durch das Reparaturrisiko nicht eingeschränkt wird, erfolgte keine zweite Besichtigung.

Vorschäden / Altschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung

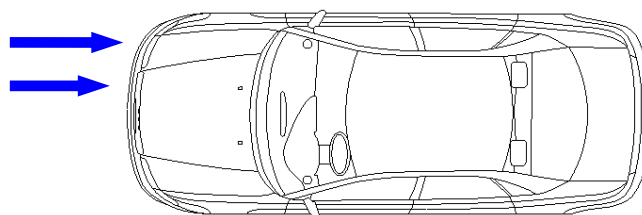

Schadenhergang/ Schadenumfang

Über den genauen Schadenhergang ist dem Unterzeichner nichts bekannt. Die vorgefundenen Beschädigungen stammen von einem Anstoß gegen die rechte vordere Fahrzeugecke im Bereich des rechten Rahmenlängsträger und Radhaus.

Hieraus ergibt sich folgender Reparaturweg: entfällt, da ein Totalschaden eingetreten ist

Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen AW-Arbeitswerte - einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile - entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden auf Grund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

E R G E B N I S B L A T T

FAHRZEUGDATEN : 00 44 01
TYP-CODE : AUDI
FABRIKAT
HAUPTTYP/UNTERTYP : A3 (8P) / 1.4 TFSI SP S-LINE
AMTL KENNZEICHEN :
FAHRZEUG-IDENT-NR : WAUZZZ8P99A044098
ERSTE ZULASSUNG/NAECHSTE HU : 16.10.2008 / 02.2017
LAUFLEISTUNG : 106279 KM
AUFNAHMEDATEN
SCHADENTAG/BESICHTIG-DATUM : 31.10.2015 / 05.11.2015

ZUSAMMENFASSUNG DER SCHLUSSKALKULATION		EUR
GESAMTSUMME	A R B E I T S L O H N	3 273.50
GESAMTSUMME	N E B E N K O S T E N	121.50
GESAMTSUMME	L A C K I E R U N G	2 012.52
GESAMTSUMME	E R S A T Z T E I L E	6 853.16
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST	12 260.68
	MWST 19.00 %	2 329.53
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST	14 590.21

09.11.2015

GUTACHTEN / KALKULATION

06.11.2015

FZ-HALTER

FABRIKAT	AUDI	A3 (8P)	1.4 TFSI SP S-LINE
FZ-IDENT-NR	WAUZZZ8P99A044098		TYP-CODE 00 44 01
AUSFUEHR-VARIANTEN	AB 09.2008	GENERATOR 140 AMP	
SERIEN-AUSSTATTG	NEBELSCHEINWERFER SPORT-KOMFORTSITZE AUSSENTEMP-ANZEIGE MULTIFUNKTIONSANZ S-TRONIC SONNENROLLO S-LINE SPORTPAK PLUS	KINDERS-BEFESTIGUNG DACHHIMMEL SCHWARZ SPORTLEDERLENKRAD OELSTANDANZEIGE STAB-PROGRAMM (ESP) KOPFAIRBAG	MAKE-UP SPIEGEL BEL AUSSTATT STOFF/LEDER BEIF-SITZ HOEHENVER 1390CCM 92KW REIFENFUELLSYSTEM 5-TUERIG
SONDER-AUSSTATTG	REIFEN 225/45 R17..W OPTIKPAKET SCHWARZ RADIOANLAGE CONCERT SCHEINW-REINIGUNG MITTELARMLEHNE VORN ALURAEDER 7.5 J X 17 PANORAMADACH AUSSTATTUNG AMBITION	KLIMAAUTOMATIK AUSSENSP EL/KLAPPBAR XENONSCHEINWERFER REGENSENSOR BERG-ANFAHR-ASSIST DEKOR ALUMINIUM DACHREILING S-LINE EXTER-PAKET	EINPARKHILFE H INNENSP AUTOM ABL WASCHDUESEN BEHEIZT SITZE V HEIZBAR GESCHW-REGELANLAGE REIFENDRUCK CONTROL HECKKLAPPENSPOILER

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 = 85.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 = 85.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 = 95.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
51 01 03 01	KAROSSERIE VERMESSEN AUF RICHTBANK UMFASST: KAROSSERIE MIT ZWEISAEULENHEBE- BUEHNE AUF-/ABSETZEN, RICHTBANK AUF-/AB- RUESTEN	3	19	180.50
44 95 03 00	FAHRZEUG V UND H VERMESSEN (VOR INSTANDSETZUNG) UMFASST: STURZ UND SPUR DER VORDER- UND HINTERRAEDER PRUEFEN OHNE EINSTELLARBEITEN	2	9	76.50
01 50 00 ZAX	GFS GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	2	17.00
66 16 20 01	RADHAUSSCHALE V L/R AUS-/EINBAUEN (VORDERTEIL)	2	2	17.00
87 03 17 00	KAEITEMITTEL ABLASSEN UND AUFFUELLEN (V.A.G 1770/1771)	2	5	42.50
KN	KENNZEICHEN V ERNEUERN	2	2	17.00
63 29 55 55	ABDECKUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (ABDECKUNG AUSGEBAUT)	2	7	59.50

SYSTEM AUDATEX

09.11.2015

GUTACHTEN / KALKULATION

06.11.2015

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 85.00 EUR/STD
 PREIS/KL 2 = 85.00 EUR/STD
 PREIS/KL 3 = 95.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
	UMFASST: KUEHLERGRILL, FRONTSPOILER, NEBELSCHEINWERFER UND SPRITZDUESEN AUS-/EINBAUEN NEBELSCHEINWERFER EINSTELLEN			
KN	ABDECKKAPPE R SRA AUS-/EINBAUEN	2	1	8.50
90 41 19 50	AUSSENTEMPERATURFUEHLER AUS-/EINBAUEN	2	1	8.50
63 33 19 50	TRAEGER STOSSFAENGER V L AUS-/EINBAUEN	2	2	17.00
63 33 19 50	TRAEGER STOSSFAENGER V R AUS-/EINBAUEN	2	2	17.00
94 15 55 50	SCHEINWERFER R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	2	17.00
66 18 55 ZAX	SCHRIFTZUG KOTFLUEGEL V L ERSETZEN	2	1	8.50
50 55 55 50	KOTFLUEGEL V R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	1	8.50
50 55 51 50	KOTFLUEGEL V R ABDICHTEN (VERBUNDARBEIT)	2	2	17.00
66 18 55 ZAX	SCHRIFTZUG KOTFLUEGEL V R ERSETZEN	2	1	8.50
55 22 55 50	DECKEL V ERSETZEN (DECKEL AUSGEBAUT)	2	4	34.00
	UMFASST: AUS-/EINBAU SAEMTLICHER TEILE			
55 25 19 50	DECKELSCHARNIER V R AUS-/EINBAUEN	2	1	8.50
55 14 19 00	DECKELZUG V AUS-/EINBAUEN	2	2	17.00
50 38 55 50	SCHLOSSTRAEGER V ERSETZEN (SCHLOSSTRAEGER AUSGEBAUT)	2	4	34.00
	UMFASST: SCHEINWERFER, SCHLOSSUNTERTEIL, SIGNALHOERNER UND SENSOREN QUERBESCHLEU- NIGUNG AUS-/EINBAUEN			
50 80 55 ZAX	LAENGSTRAEGER VORDERTEIL R ERSETZEN	3	9	85.50
KN	SCHLIESSBL LAENGSTRAEGER V R ERS (VBA)	3	9	85.50
50 52 53 00	ZWISCHENSTUECK V R TEILE DEMONTIEREN UMFASST: STOSSFAENGER V, SCHLOSSTRAEGER, SCHALLSCHUTZWANNE, KOTFLUEGEL, RAD, RADHAUSSCHALE UND DECKEL V AUSBAUEN	3	16	152.00
50 52 55 00	ZWISCHENSTUECK V R ERSETZEN OHNE: LAENGSTRAEGER O ERSETZEN	3	19	180.50
50 52 59 00	ZWISCHENSTUECK V R TEILE MONTIEREN UMFASST: DEMONTIERTE TEILE EINBAUEN, GGF ERSETZEN OHNE: SCHLOSSTRAEGER UND ABDECKUNG FUER STOSSFAENGER ERSETZEN	3	25	237.50
KN	KOTFLUEGEL U-SCHUTZ AUFTRAGEN			
KN	AUFNAHME FEDERBEIN V R ERSETZEN	3	13	123.50
KN	VERSTAERKUNG AUFNAHME R ERSETZEN	3	9	85.50
50 74 55 50	RADHAUS V R ERSETZEN (VERBUNDARBEIT)	3	22	209.00
50 72 55 50	LAENGSTRAEGER I O FUER RADHAUS R ERS (ZWISCHENSTUECK ERSETZT)	3	9	85.50
50 79 55 54	LAENGSTRAEGER V R TEILST ERS (VERB-ARB) (VORDERTEIL)	3	42	399.00
64 14 55 00	FRONTSCHIEBE ERSETZEN UMFASST: VERKLEIDUNGEN FUER A-SAEULEN, SCHEIBENWISCHERARME UND INNENSPIEGEL	2	25	212.50

SYSTEM AUDATEX

09.11.2015

GUTACHTEN / KALKULATION

06.11.2015

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 85.00 EUR/STD
 PREIS/KL 2 = 85.00 EUR/STD
 PREIS/KL 3 = 95.00 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
	AUS-/EINBAUEN			
64 48 19 50	FENSTERSCHACHTABDICHTUNG V L A AUS-EIN	2	1	8.50
57 30 19 52	TUERAGGREGATETRAEGER V L AUS-/EINBAUEN (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	2	5	42.50
	UMFASST: TUERAGGREGATETRAEGER EINSTELLEN			
70 59 20 00	BEIDE TUERVERKLEIDUNGEN AUS-/EINBAUEN	2	7	59.50
64 48 19 50	FENSTERSCHACHTABDICHTUNG V R A AUS-EIN	2	1	8.50
57 30 19 52	TUERAGGREGATETRAEGER V R AUS-/EINBAUEN (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	2	5	42.50
	UMFASST: TUERAGGREGATETRAEGER EINSTELLEN			
97 09 41 61	LEITUNGSSATZ INSTANDSETZEN (VAS 1978) (9-11 KABEL)	2	11	93.50
KN	LUFTFUEHRUNG KUEHLER AUS-/EINBAUEN	2	2	17.00
87 44 19 50	LEITUNG VERDAMPFER / KONDENSATOR AUS-/EINBAUEN	2	7	59.50
	OHNE: KAEITEMITTEL ABLASSEN-AUFFUELLEN			
87 45 19 50)	LEITUNG KOMPRESSOR / VERDAMPFER AUS-/EINBAUEN	2	4	34.00
	OHNE: KAEITEMITTEL ABLASSEN-AUFFUELLEN			
87 43 19 50	LEITUNG KOMPRESSOR / KONDENSATOR AUS-/EINBAUEN	2	2	17.00
	OHNE: KAEITEMITTEL ABLASSEN-AUFFUELLEN			
87 50 19 50)	KONDENSATOR AUS-/EINBAUEN	2	6	51.00
KN	KUEHLMITTELSCHLAUCH AUS-/EINBAUEN	2	3	25.50
19 20 55 50	KUEHLGEBLAESEGEHAEUSE ERSETZEN	2	1	8.50
	UMFASST: ELEKTROLUEFTER AUS-/EINBAUEN			
KN	OELFILTER AUS-/EINBAUEN	2	2	17.00
40 85 19 00)	FEDERBEIN V R AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT)	2	4	34.00
	OHNE: FAHRZEUG V UND H MESSEN			
40 90 19 50	STOSSDAEMPFER V R AUS-/EINBAUEN (SCHRAUBENFEDER AUSGEBAUT)	2	3	25.50
40 41 19 00)	GELENKWELLE V R AUS-/EINBAUEN	2	1	8.50
40 50 19 00)	RADLAGERGEHAEUSE V R AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT)	2	9	76.50
	UMFASST: DREHZAHLFUEHLER UND BREMS- SCHEIBE AUS-/EINBAUEN			
	GELENKWELLE LOES/BEF			
	OHNE: FAHRZEUG V UND H MESSEN			
40 50 55 50	RADLAGERGEHAEUSE V R ERS (AUSGEBAUT)	2	3	25.50
44 40 55 50)	REIFEN V R AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT)	2	2	17.00
44 05 93 50	RAD V R WUCHTEN (RAD AUSGEBAUT)	2	1	8.50
0741	KOTFLUEGEL L INSTANDSETZEN	3	8*	76.00
1482	TUER V R INSTANDSETZEN	3	5*	47.50

09.11.2015

GUTACHTEN / KALKULATION

06.11.2015

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 85.00 EUR/STD
 PREIS/KL 2 = 85.00 EUR/STD
 PREIS/KL 3 = 95.00 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
51 01 75 01)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	19.00
51 01 75 50	DECKEL V HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	9.50
50 55 73 50	KOTFLUEGEL V L UNTERBODENSCHUTZ AUFTRAGEN (KOTFLUEGEL AUSGEBAUT)	3	2	19.00
50 55 73 50	KOTFLUEGEL V R UNTERBODENSCHUTZ AUFTRAGEN (KOTFLUEGEL AUSGEBAUT)	3	2	19.00

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-UNI	AW	
0471	KLAPPE V NEUTEILLACK ST I	23	
0742	KOTFLUEGEL V R NEUTEILLACK ST I	10	
1118	RADHAUS V R INNENTEILLACKIERUNG	5	
1232	LAENGSTRAEGER V R INNENTEILLACKIERUNG	4	
1276	DECKBLECH LAENGSTR R INNENTEILLACKIERUNG	4	
0281	STOSSFAENGER V NEUTEILLACK ST K1R	12	
0462	ABDECKKAPPE R STOSSF NEUTEILLACK ST K1R	3	
0794	ABDECKUNG KOTFL R NEUTEILLACK ST K1R	3	
0741	KOTFLUEGEL V L REPARATURLACK ST III	11	
1482	TUER V R REPARATURLACK ST III	15	
1481	TUER V L OBERFL LACK ST II	7	
LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.- PREIS
FAKTOR 128.00 EUR/STD			
LACKIERZEIT		97	
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.		17	
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		5	
GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD :		119	1523.20
LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
NEUTEILLACKIERUNG			193.48
NEUTEILLACKIERUNG K1R			119.24
REPARATURLACKIERUNG			70.71
OBERFLAECHENLACKIERUNG			66.29
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.			30.10
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.			9.50

09.11.2015

GUTACHTEN / KALKULATION

06.11.2015

ERSATZTEILE

PREISSTAND

: 01.11.2015

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR		PREIS
0257		KENNZEICHEN V	KNPL3		18.00
0258		KENNZ-VERSTAERKUNG V	KNPL0		5.00
0281		STOSSFAENGER V	8P0 807 105 M	GRU	332.00
0298		LUFTFUEHR-GITTER V R	+8P0 807 682 F	ZDE	40.25
0320		HALTER A R STOSSF V	8P0 807 184 B		5.25
0321		PRALLDAEMPFER V L	8P0 807 133 A		45.15
0322		PRALLDAEMPFER V R	8P0 807 134 A		45.15
0340		TRAEGER STOSSF V	8P0 807 113 F		114.50
0343		FUELLSTUECK STOSSF V	8P0 807 550		18.20
0347		SCHLIESST STOSSF V	8P0 807 233 A		27.95
0351		BEF-SATZ STOSSF V	8P0 098 623 A		33.95
0362		HUBZYLINDER R SRA	8P0 955 102 B		51.80
0391		SPOILER STOSSF V	:8P0 807 110 D	1RR	51.50
0410		KUEHLERGRILL KPL	+8P0 853 651 M	VMZ	263.00
0462		ABDECKKAPPE R STOSSF	+8P0 955 276 A	GRU	11.45
0471		KLAPPE V	8P0 823 029 E		424.00
0476		SCHARNIER R Klappe V	8P0 823 302 B		8.35
0477		BEF-SATZ Klappe V	8P0 098 615 A		18.00
0481		DAEMPfung Klappe V	8P0 863 825 G		43.85
0493		UNTERTEIL SCHLOSS	8P0 823 509 K		33.40
0494		FANGHAKEN Klappe V	8P0 823 480 B		13.60
0497		GASDRUCKDAEMPFER V	8P0 823 359 D		28.45
0500		BOWDENZUG Klappe V	8P1 823 531 G		7.05
0562		SCHEINWERFER R KPL	8P0 941 030 BM		433.00
0638		NEBELSCHEINWERFER R	8E0 941 700 E		61.40
0672		GASENTLADUNGSLAMPE R	N 107 218 05		165.00
0674		STEUERGER SCHEINW R	8K0 941 597 E		235.00
0742		KOTFLUEGEL R	8P0 821 106 G		159.00
0762		STREBE KOTFLUEGEL R	8P0 821 136 A		7.80
0772		SCHLIESSTEIL KOTFL R	8P0 821 112 B		13.60
0790		BEF-SATZ KOTFL V R	8P0 098 625 A		9.15
0794		ABDECKUNG KOTFL V R	+8P0 853 992 B	GRU	13.90
0796		HALTER V KOTFL V R	8P0 821 471		7.10
0798		HALTER M KOTFL V R	8P0 821 467		7.10
0800		HALTER H KOTFL V R	8P0 821 469		7.10
0811		SCHRIFTZUG KOTFL L	8N0 853 601 A		20.60
0812		SCHRIFTZUG KOTFL R	8N0 853 601 A		20.60
0836		BEFEST RADH-SCHALE R	8P0 098 629 A		13.35
0838		SPOIL RADHAUSSCH V R	8P0 853 888 B		8.05
0840		RADHAUSSCHALE V R V	8P0 821 192 B		19.25
0842		RADHAUSSCHALE V R	8P0 821 172 G		25.10
0844		DTG RADHAUSSCHALE R	8P0 821 197 C		2.45
0930		SCHLOSSTRAEGER V	8P0 805 588 L		190.00
1035		LUFTSCHIEBER	1KD 805 965	9B9	3.60
1036		LUFTKANAL V	1K0 805 971 C	9B9	7.85
1114		VERSTAERKUNG AUFN R	1K0 809 072		37.50
1116		AUFNAHME FEDERBEIN R	8P0 806 164 A		70.00
1118		RADHAUS V R	8P0 805 116 B		108.50
1166		LAENGSTR O RADH V R	8P0 810 136 C		65.30

SYSTEM AUDATEX

09.11.2015

GUTACHTEN / KALKULATION

06.11.2015

ERSATZTEILE

PREISSTAND

: 01.11.2015

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1242		LAENGSTRAEGER V R	1K0 803 092 M	349.00
1276		SCHLIESSBL LAENGST R	1K0 804 106 D	85.40
1286		AUFNAHME PRALLD R	1K0 804 182 B	9.20
1319		DTG WASSERKASTEN	8P0 823 723 B	8.40
1323		ABDECKUNG WA-KASTEN	+8P1 819 415 E 01C	39.90
1401		FRONTSCHIEBE	8P0 845 099 L NVB	289.00
1404		APPLIKATOR	D 009 500 25	2.60
1405		GELFOLIE REGENSENSOR	4E0 955 609	16.10
1409		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	13.70
1410	0.06 L	REINIGUNGSLÖSUNG	D 009 401 04	6.13
1411		KLEBESATZ FRONTSCH	D 004 660 M2	40.00
1413		PRIMER FRONTSCHIEBE	D 009 200 02	7.35
1417		HINWEISSCHILD	1T0 010 342 P	2.00
1418	2	DISTANZSTUECK	8E0 845 631	3.20
1419		KLEMMLEISTE V L	8P0 845 453 A	8.35
1420		KLEMMLEISTE V R	8P0 845 454 A	8.35
1436		FLUESSIGKEITSBEH	1K0 955 453 S	39.00
1437		SCHEIBENWASCHPUMPE	1K5 955 651	39.25
1438		PUMPE HECKW-ANLAGE	1K6 955 651	39.25
1439		DECKEL WASCHBEH	1K0 955 455	3.25
1441		PUMPE SRA	3B7 955 681	48.75
4465		KONDENS MIT TROCKNER	1K0 820 411 AK	240.00
4469		SCHUTZGITTER KONDENS	1K0 820 746	6.70
4481		SCHLAUCH VERD/KOND	1K0 820 741 AT	210.50
4482		SCHLAUCH KOMPR/KOND	1K0 820 721 BQ	156.50
4483		SCHLAUCH VERD/KOMPR	1K0 820 743 BQ	210.50
4490		TEMP-AUSSENUEHLER	8Z0 820 535	16.70
7082		GEHAUESE RADLAGER R	1K0 407 256 T	200.50
7088		STOSSDAEMPFER V R	+1T0 413 031 DA	119.50
7092		FEDERBEINLAGER V R	1K0 412 331 B	26.30
7096		LAGER O STOSSD V R	1K0 412 249 B	16.15
7132		RADNABE V R / LAGER	5K0 498 621 A	174.50
7204		VENTIL REIFEN V R	311 601 361	1.00
7228		REIFEN V R	225/45 R 17 .. W	136.50
7747		HALTER U L KUEHLER	1K0 121 367 F	2.85
7748		HALTER U R KUEHLER	1K0 121 367 F	2.85
7749		HALTER O L KUEHLER	1K0 121 367 M	8.20
7750		HALTER O R KUEHLER	1K0 121 367 M	8.20
7753		LUFTFUEHR L KUEHLER	8P0 121 283 E	10.30
7754		LUFTFUEHR R KUEHLER	8P0 121 284 E	10.30
7761		WASSERKUEHLER H	1K0 121 253 BB	222.00
7762		WASSERKUEHLER V	1K0 121 251 BN	204.50
7767		LUEFTERRING	+1K0 121 207 BB 9B9	59.90
7774		SCHLAUCH O ZUS-KUEHL	1K0 121 101 CS	8.50
7775		SCHLAUCH U ZUS-KUEHL	1K0 122 051 FA	15.50
7787		AUSGLEICHBEH KUEHLER	1K0 121 407 A	16.95
8041		OELFILTER	03C 115 561 J	17.50
8771		GERAEUSCHDAEMPfung V	1K0 825 235 AE	36.55
9649		SIGNALHORN (TIEFTON)	8P0 951 221 C	38.00

SYSTEM AUDATEX

09.11.2015

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N

06.11.2015

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.11.2015

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
9650		SIGNALHORN (HOCHTON)	8P0 951 223 C	38.00
9746		LTG INST 9-11 KABEL	KN	34.00
9984		MOTOROEL		15.00*
9986		KUEHLMITTEL KLIMAANL		25.00*
9987		KUEHLFLUESSIGKEIT		20.00*

S C H L U S S K A L K U L A T I O N						EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD							
GESAMT KL 2	147 AW	X	85.00	EUR/STD	1	249.50	
GESAMT KL 3	205 AW	X	95.00	EUR/STD	1	947.50	
VERMESSEN KL 2	9 AW	X	85.00	EUR/STD		76.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN							3 273.50
N E B E N K O S T E N							
UNTERBODENSCHUTZ							
LOHN KL 3	4 AW	X	95.00	EUR/STD		38.00	
MATERIAL						15.00	
HOHLRAUMKONSERV.							
LOHN KL 3	3 AW	X	95.00	EUR/STD		28.50	
MATERIAL						20.00	
KLEBE-/DICHTMATERIAL						20.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN							121.50
L A C K I E R U N G							
ARBEITSKOSTEN						1 523.20	
MATERIALKOSTEN						489.32	
GESAMTSUMME LACKIERUNG							2 012.52
E R S A T Z T E I L E						6 718.78	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)						134.38	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE							6 853.16
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						12 260.68	

MWST 19.00 %							2 329.53
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						14 590.21	

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 + = FARB-NR BESTIMMEN
 : = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
 MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
 VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = HMANNO01

09.11.2015

Wertminderung

entfällt

Abzüge im Kfz.-Haftpflichtfall

keine

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

Wiederbeschaffungswert (Differenzbesteuerung incl. 2,4% MwSt)

€

13.000,00

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte bei einem seriösen Kfz-Händler berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, evtl. Alt- oder Vorschäden, Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

In der Regel werden diese Fahrzeuge mit entsprechendem Alter unter Berücksichtigung der Differenzbesteuerung gemäß §25a UStG angeboten. Aus der Differenz zwischen Händlereinkauf und Händlerverkauf kann im Durchschnitt von einem MwSt-Anteil bezogen auf den Wiederbeschaffungswert von 2,4% ausgegangen werden.

Restwert (MwSt. nicht ausweisbar)

€

3.180,00

Der Veräußerungswert des beschädigten Fahrzeuges wurde ermittelt unter Berücksichtigung der Grundzüge der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 06.04.1993, AZ VI ZR 181/92. Nach der Rechtssprechung des BGH's hat der Sachverständige auf den Kaufpreis abzustellen, der auf dem regionalen allgemeinen Markt für das unfallbeschädigte Fahrzeug üblicherweise zu erzielen ist.

Es empfiehlt sich, vor Veräußerung des Fahrzeuges Rücksprache mit der Versicherung zu nehmen.

Der Restwertkäufer ist im Allgemeinen 14 Tage an sein Angebot gebunden. Es wird deshalb empfohlen sich rechtzeitig mit dem Käufer in Verbindung zu setzen. In Höhe des angegebenen Wertes liegt ein Angebot vor:

09.11.2015

Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)

€

43,00

Die Nutzungsausfallentschädigung entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war. Sie entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtsprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: SCHWACKE-Liste)

Wirtschaftlicher Totalschaden

Der Kostenvergleich *Wiederbeschaffungswert abzgl. Restwert* im Verhältnis zu den *Reparaturkosten zzgl. evtl. Wertminderung* einschließlich des Reparaturrisikos ergibt, dass die Gesamtkosten bei Durchführung der Reparatur höher liegen, als bei Abrechnung auf Totalschadensbasis. Wirtschaftlicher Totalschaden ist eingetreten. Die Reparaturdurchführung kann nicht empfohlen werden.

Halter bzw. dessen Beauftragter wurden informiert am :

09.11.2015

Die angemessene Wiederbeschaffungsdauer für ein gleichwertiges oder ähnliches Fahrzeug beträgt:.

12-14 Kal.-Tg.

Gleichwertiges Fahrzeug ist nachweisbar.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

09.11.2015

Fotodokumentation



Bild 1: Übersichtsaufnahme von vorn



Bild 2: Übersichtsaufnahme von hinten

09.11.2015

Fotodokumentation



Bild 3: Übersichtsaufnahme Schadensbereich von vorn, Motorhaube Struktur zerstört

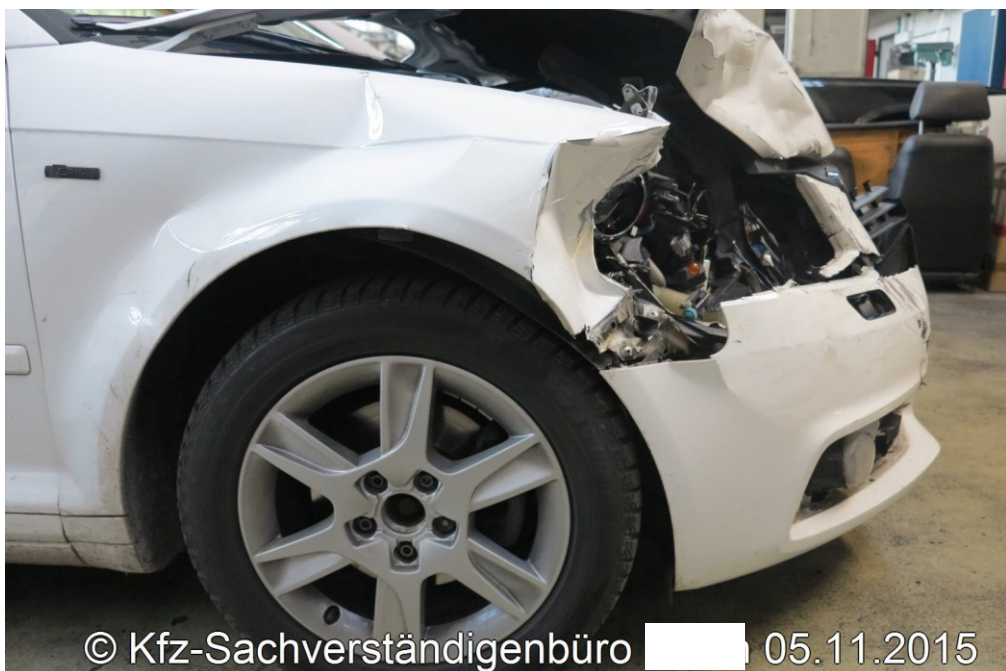


Bild 4: Übersichtsaufnahme Schadensbereich vorn rechts seitlich, Kotflügel Struktur zerstört

09.11.2015

Fotodokumentation



Bild 5: Scheinwerfer, Steuergerät Scheinwerfer zerborsten, Waschbehälter, Leitung Klimaanlage lose, verformt, Kabelstrang beschädigt.



Bild 6: Kühlergrill gebrochen, Kennzeichen verformt

09.11.2015

Fotodokumentation



Bild 7: Schloßträger nach innen verschoben, Dichtung beschädigt

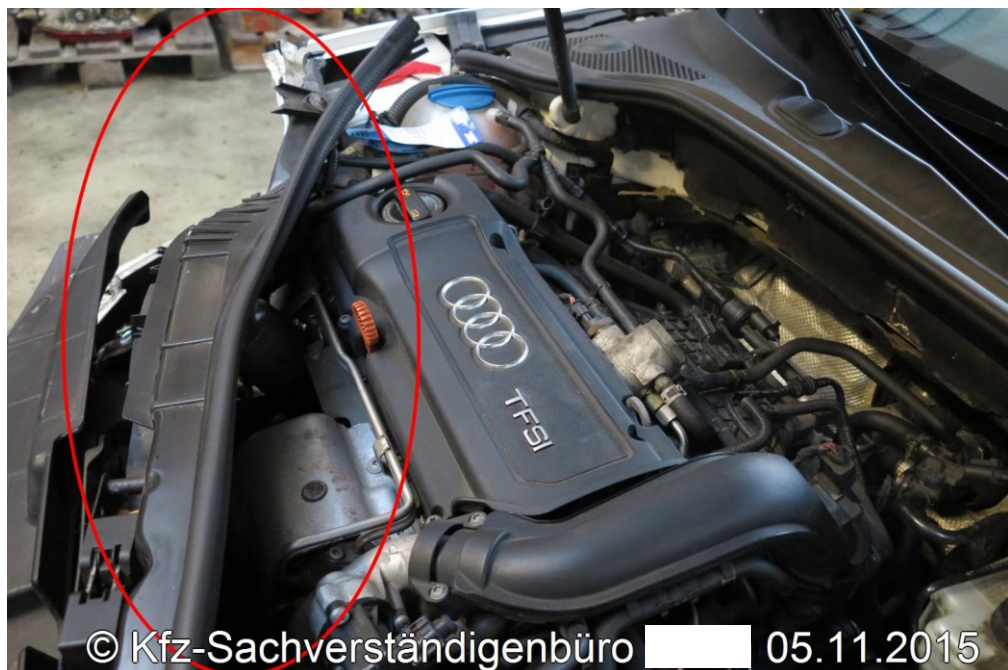


Bild 8: Schloßträger nach innen verschoben

Fotodokumentation

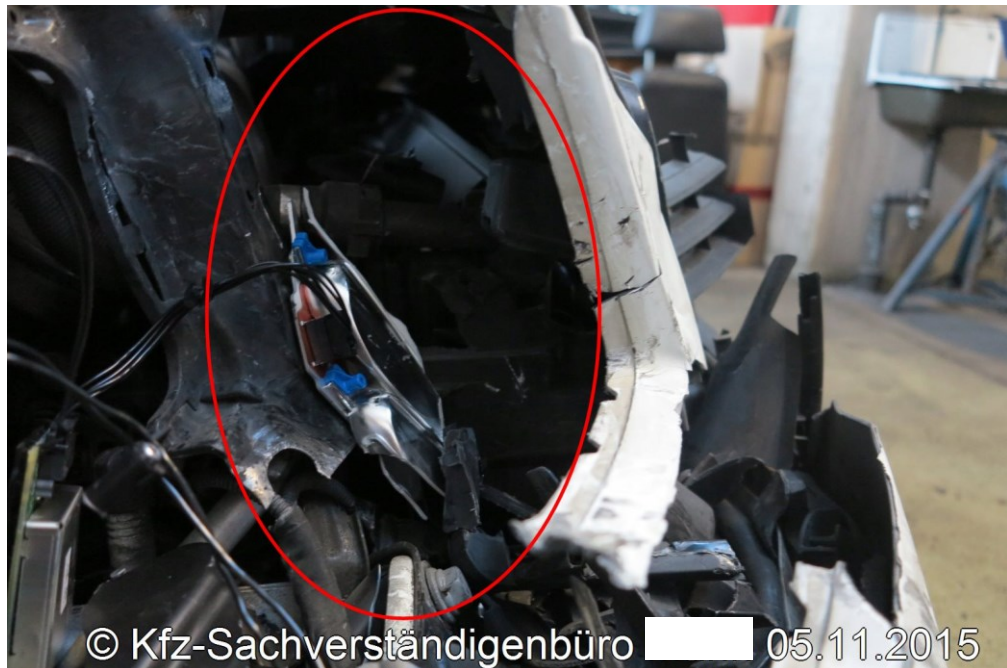


Bild 9: Steuergerät Scheinwerfer gebrochen, Halterung Kühler oben gebrochen, Schlauch verformt



Bild 10: Rahmenlängsträger rechts beschädigt, Kabelstrang beschädigt, Klimaleitung verformt

Fotodokumentation



Bild 11: Radhaus rechts im Bereich der Fgstnr. stark deformiert, Struktur zerstört



Bild 12: Radhaus rechts stark deformiert Struktur zerstört, Abdeckung Wasserschacht beschädigt

Fotodokumentation



Bild 13: Radhaus rechts innen beschädigt



Bild 14: Ölfilter deformiert durch Schloßträger, Leitung verformt

Fotodokumentation

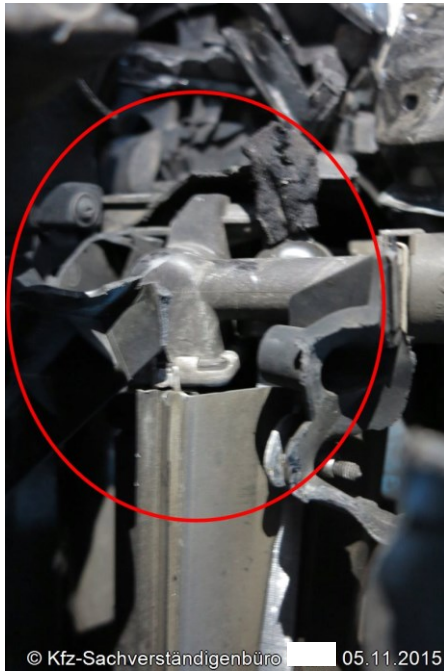


Bild 15: Lufführung re. gebrochen

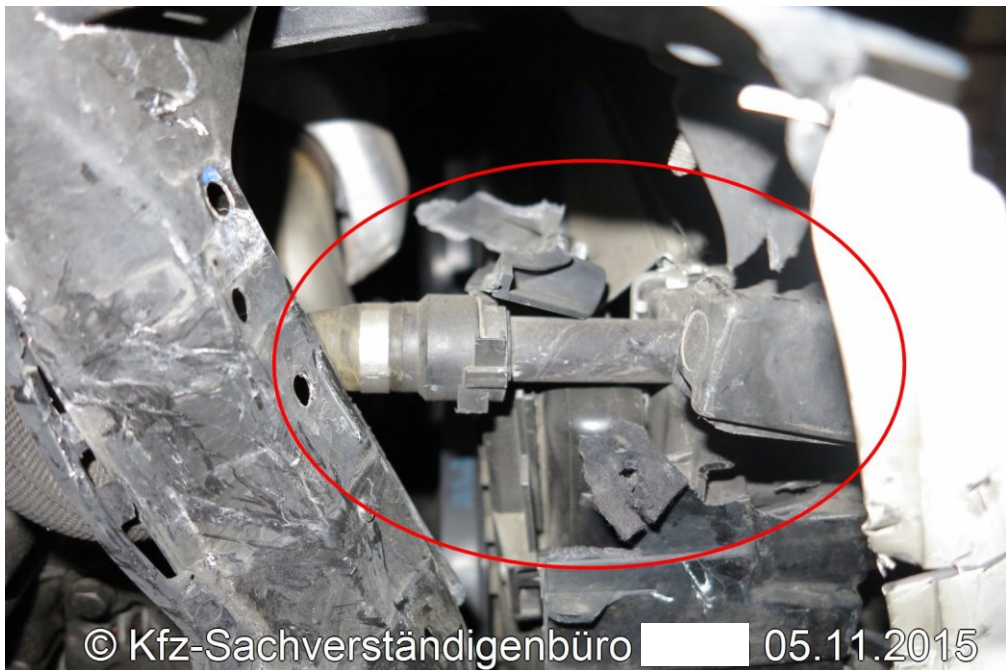


Bild 16: Lufführung Kühler re gebrochen, Leitung verformt

09.11.2015

Fotodokumentation



Bild 17: Leitungen Klimaanlage verformt, Schloßträger gebrochen, Luftführung zerborsten



Bild 18: NSW re gebrochen, Abdeckung NSW ausgerissen, Hupe verformt

09.11.2015

Fotodokumentation



Bild 19: Rad vorn rechts mit Anstoßspuren



Bild 20: Tür vorn rechts durch deformierten Kotflügel beschädigt

09.11.2015

Fotodokumentation



Bild 21: Windschutzscheibe durch eingedrungene Motorhaube re beschädigt



Bild 22: Kotflügel links durch verformte Motorhaube beschädigt

09.11.2015

Fotodokumentation



Bild 23: Abdeckung Motor unten lose

Ja / ☒ Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion
Zusatzarbeiten: ☒ Ja / ☐ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic: Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Haldex: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☒ Ja / ☐ Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multitronic: Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Haldex: Öl ☒ S tronic: Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☐ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic: Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Haldex: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☐ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic: Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Haldex: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter
Km Stand: 49751 Rechnungsnummer: Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 60046 Rechnungsnummer: Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: Rechnungsnummer: Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: Rechnungsnummer: Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service
MH Autoforum GmbH & Co. KG Audi Partner 21873 An der Automeile 17 35194 Gießen Telefon: 0641-49909-0 Telefax: 0641-49909-90 30. JAN. 2015 Datum, Stempel des Audi Betriebs	KLOOS KFZ WERKSTATT Moldaustraße 32 35280 Stadtfeld info@kloos.de Kfz-Klassik - Inh. Thomas Kloos 18.09.15 Datum, Stempel des Audi Betriebs	KLOOS KFZ WERKSTATT Moldaustraße 32 35280 Stadtfeld info@kloos.de Kfz-Klassik - Inh. Thomas Kloos 18.09.15 Datum, Stempel des Audi Betriebs	KLOOS KFZ WERKSTATT Moldaustraße 32 35280 Stadtfeld info@kloos.de Kfz-Klassik - Inh. Thomas Kloos 18.09.15 Datum, Stempel des Audi Betriebs

© Kfz-Sachverständigenbüro [redacted] 05.11.2015

Bild 24: Auszug Servicescheckheft

Fotodokumentation

Bild 25: Auszug Servicescheckheft